

**АКТ**  
**обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома**

Адрес: пос. Светлое Поле, ул. Советская, дом №9

Год постройки: 1966 год

Этажность: 2 этажа

Количество подъездов: 2 подъезда

Дата проведения технического обследования « 02 » сентября 2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

№ п/п	Конструктивные элементы	Основные материалы	Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р)	% повреждений от объёма	Вид ремонта
1	2	3	4	5	6
1	<b>Фундаменты:</b>  - цоколь  - отмостка	Ленточные крупноблочные  Штукатурка  Бетонная	Местами разрушение штукатурного слоя  Трещины в местах примыкания отмостки к стене, разрушение и просадки бетонного покрытия по периметру здания	60  85	ТР  ТР
2	<b>Несущие стены</b>	Крупноразмерн. блоки	Местами разрушение межблочных швов	25	ТР
3	<b>Перегородки</b>	Кирпичные, гипсобетонные			
4	<b>Перекрытия</b>	Сборный ж/бетонный настил	На чердачном перекрытии отмечаются следы протечек	10	ТР
5	<b>Лестничные марши и площадки</b>	Бетонные плиты, ж/б марши	Норма		
6	<b>Несущие конструкции кровли</b>	Деревянные	Видимых дефектов не обнаружено		
7	<b>Кровля</b>	Металлическая	норма		
8	<b>Оконные заполнения</b>	Деревянные	Оконные переплёты частично разошлись, окрасочный слой поврежден.	15	ТР
9	<b>Дверные заполнения</b>	Деревянные	Норма		
10	<b>Полы</b>	Бетонные, цементные	Стирание поверхности в ходовых местах	10	ТР
11	<b>Внутренняя отделка МОП</b>	Штукатурка, побелка и покраска	Окрасочный слой растрескался, местами отслоения и вздутия, следы протечки на потолке.	12	ТР
12	<b>Наружная отделка</b>	Окраска водным составом	Норма		
13	<b>Разное:</b> - балконы, лоджии - козырьки - водостоки - дымоходы	Бетонные Ж/бетонные Неорганизован. Кирпичные	Краевое разрушение ж/б плит Краевое разрушение плиты  Разрушается оголовок у трубы	7 10  30	ТР  ТР

			дымохода и отошло металлическое примыкание от трубы		
--	--	--	---	--	--

Сведения об инженерном оборудовании здания


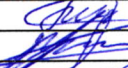
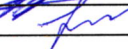

№ п/п	Инженерное оборудование (подчеркнуть источник)	Основные материалы	Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р)	% поврежденных от объёма	Вид ремонта
1	2	3	4	5	6
1	<u>Система отопления (центральное, АГВ, печное)</u>	Стальные трубы	Поражение коррозией отдельных участков	5	ТР
2	<u>Холодное водоснабжение</u>	Стальные, ПЭТ трубы	Поражение коррозией отдельных участков	5	ТР
3	<u>Канализация</u>	Чугунные трубы	Поражение коррозией отдельных участков	15	ТР
4	<u>Электроснабжение</u>	Скрытая электропроводка - алюминиевая	Норма		
5	<u>Газоснабжение (сетевое, балонное)</u>	Внутридомовые коммуникации из стальных труб	Видимых дефектов не обнаружено		

Общий износ -22%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»  
 Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»  
 Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»  
 Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ»

  
 Анкудинова Н.С.  
  
 Нимцильева М.А.  
  
 Ведёхин В.В.  
  
 Овчинников Н.К.